

ЗАО «НПФ «РАДИО – СЕРВИС»

ОКП 422160

Раздел 7 «Поверка» согласован с
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

_____ В. Н. Яншин

14 мая 2007 г.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЯДНИКОВ И ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ**

ПРВ-01

Руководство по эксплуатации

РЛПА.411218.002РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с устройством и принципом работы измерителя параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01 (далее прибор) и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации, меры безопасности и методику поверки.

Работы с прибором должны проводиться с соблюдением требований по электробезопасности - ССБТ квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую группу допуска.

По устойчивости к климатическим и механическим воздействиям прибор соответствует группе 4 по ГОСТ 22261.

Значения рабочей температуры от минус 15 до плюс 55 °С с верхним значением относительной влажности 90 % при температуре плюс 30 °С. Нормальные условия по п. 4.3.1 ГОСТ 22261 (допускаемое отклонение температуры 5 °С).

Прибор выполнен в корпусе исполнения IP42 по ГОСТ 14254.

По требованиям к электробезопасности прибор соответствует ГОСТ Р 51350.

Прибор соответствует нормам класса Б по ГОСТ Р 51522, критерий качества функционирования В в части помехоустойчивости, помехоэмиссии и критерий качества функционирования С в части воздействия электростатических разрядов.

В связи с постоянным совершенствованием прибора, конструктивными изменениями, повышающими их надежность и улучшающими условия эксплуатации, возможны расхождения между выпускаемыми изделиями и конструкцией, описанной в данном РЭ.



ВНИМАНИЕ! Перед включением прибора ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.



ОСТОРОЖНО! На выходных гнездах прибора формируется опасное напряжение.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Прибор предназначен для формирования и измерений напряжений и силы постоянного и переменного тока.

Основное назначение прибора - измерение параметров разрядников и выравнителей, устанавливаемых в устройствах защиты: напряжений пробоя разрядников, классификационного напряжения, силы тока утечки и вычисления коэффициента нелинейности выравнителей.

1.2 Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Основные метрологические характеристики

1 Измерение напряжений пробоя разрядников на постоянном токе	
Диапазон измерений, В	От 100 до 999
Пределы основной допускаемой погрешности δ , % + е.м.р.	$\pm (2,5 + 3)$
2 Измерение напряжений пробоя разрядников на переменном токе частотой 50 Гц	
Диапазон измерений, В	От 100 до 999
Пределы основной допускаемой погрешности, % + е.м.р.	$\pm (2,5 + 3)$
3 Измерение тока утечки выравнителей на постоянном токе	
Диапазон измерений, мкА	От 10 до 400
Пределы основной допускаемой погрешности, % + е.м.р.	$\pm (2,5 + 3)$
4 Измерение тока утечки выравнителей на переменном токе частотой 50 Гц	
а) диапазон измерений, мкА	От 10 до 400
Пределы основной допускаемой погрешности, % + е.м.р.	$\pm (2,5 + 3)$
б) диапазон измерений, мА	От 2 до 40
Пределы основной допускаемой погрешности, % + е.м.р.	$\pm (2,5 + 3)$
5 Формирование напряжений уставки постоянного тока	
Значения напряжений уставки, В	250; 350; 600
Относительная погрешность формирования напряжений уставки, не более, %	± 3
6 Формирование напряжений уставки переменного тока частотой 50 Гц	
а) значения напряжений уставки, В	110; 150; 220; 250; 380; 420
Относительная погрешность формирования напряжений уставки, не более, %	± 3
б) значения напряжений уставки, В	10; 20; 28; 40
Относительная погрешность формирования напряжений уставки, не более, %	± 5

7 Формирование постоянных токов уставки	
Значения тока уставки, мА	1; 10
Относительная погрешность формирования токов уставки, не более, %	± 3
8 Пределы дополнительных погрешностей	
В диапазоне рабочих условий, не более	
а) вызванных изменением температуры окружающего воздуха	$\pm 0,4 \delta$
б) вызванных изменением относительной влажности окружающего воздуха	$\pm 2 \delta$
Примечания	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Обозначение: е.м.р. – единица младшего разряда. 2 Разрешающая способность при измерении напряжений - 1 В. 3 Разрешающая способность при измерении токов по п. 4 а – 1 мкА 4 Разрешающая способность при измерении токов по п. 4 б – 1 мА 	

1.3 Общие технические характеристики

1.3.1 Номинальное напряжение питания прибора 12 В. Диапазон рабочих напряжений питания от 11 до 14,0 В. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора. Конструкция прибора обеспечивает извлечение и установку аккумуляторной батареи (например, для замены) без нарушения пломбирования прибора.

1.3.2 Мощность, потребляемая прибором, не более 25 Вт.

1.3.3 Прибор обеспечивает самоконтроль напряжения питания. При напряжении питания менее 10,6 В происходит автоматическое отключение прибора.

1.3.4 Время непрерывной работы прибора в нормальных условиях:

а) не менее 3 часов в режиме измерений коэффициента нелинейности с периодичностью измерений 1 раз в 2 минуты;

б) не менее 4 часов в режимах проверки разрядников, выравнителей с периодичностью измерений 1 раз в 1 минуту.

1.3.5 Время готовности прибора при включении питания не более 1 минуты.

1.3.6 Время самовыключения при не использовании прибора от 5 до 6 минут.

1.3.7 Масса прибора не более 5,5 кг.

1.3.8 Габаритные размеры прибора не более 280 x 260 x 150 мм.

1.3.9 Прибор имеет интерфейс RS-232 для связи с внешними устройствами.

1.3.10 Прибор сохраняет в энергонезависимой памяти результаты последних 60 измерений и обеспечивает их просмотр пользователем.

1.3.11 Комплектность прибора приведена в таблице 1.2

Таблица 1.2 - Комплектность

Наименование и условное обозначение	Количество
1 Измеритель параметров разрядников и выравнителей ПРВ-01	1
2 Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.002 РЭ	1
3 Блок питания БПН-17-12300	1

1.3.12 Устойчивость к условиям транспортирования и хранения – группа «4» по ГОСТ 22261.

1.3.13 Нарботка на отказ не менее 8000 часов.

1.3.14 Срок службы не менее 10 лет.

1.3.15 Перечень документов, на который дана ссылка в настоящем РЭ, приведен в приложении А.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство прибора

Конструктивно прибор выполнен в пластмассовом переносном корпусе с ручкой для переноски, в котором размещены электронные схемы и аккумулятор. На верхней панели размещены выходные гнезда, жидкокристаллический дисплей, разъем для подключения блока питания, кнопки управления.

Индикатор и органы управления приведены на рисунках 1 и 2.

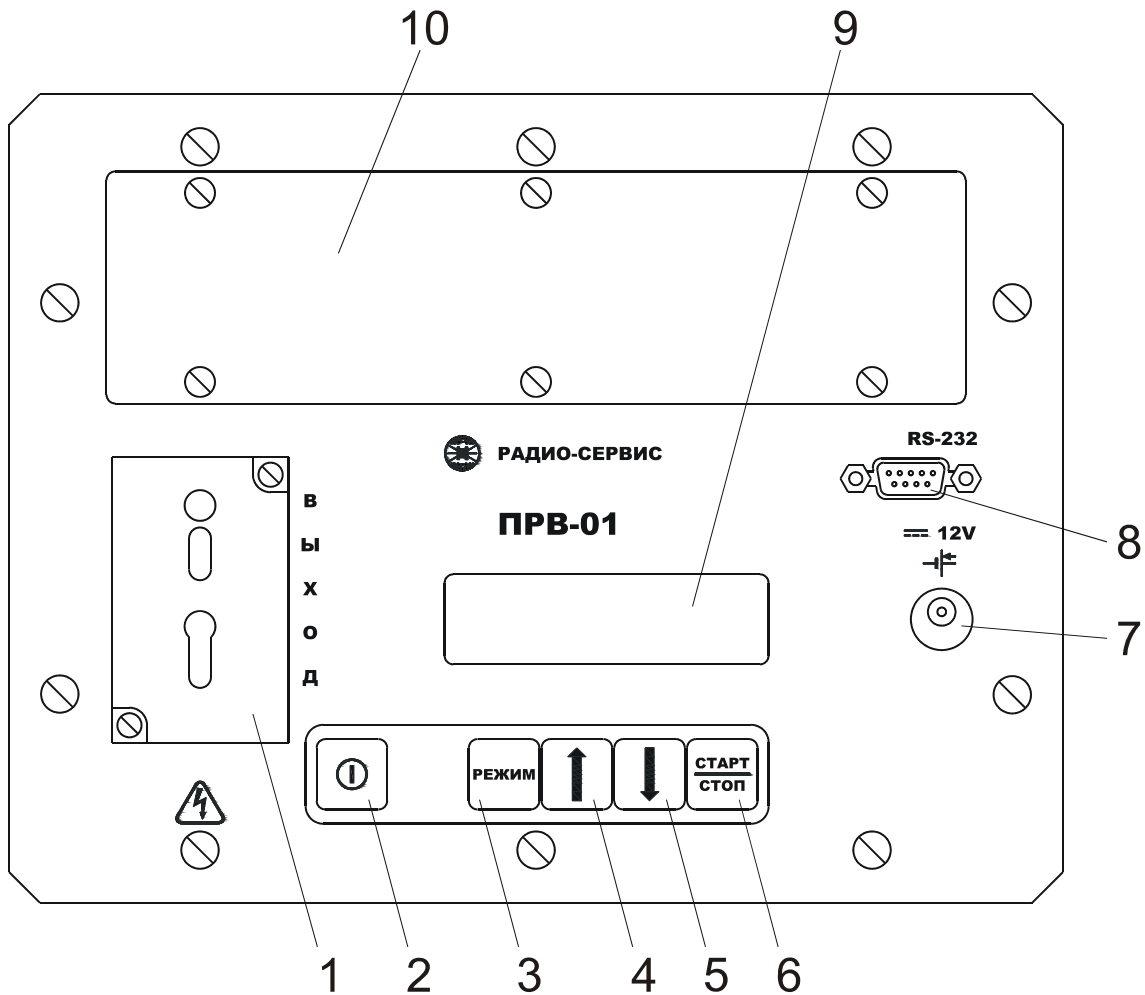


Рисунок 1 – Лицевая панель прибора

- 1 гнезда ВЫХОД для подключения разрядников, выравнителей и комплекта щупов;
- 2 кнопка включения-выключения прибора;
- 3 кнопка выбора режима контроля;
- 4, 5 кнопки выбора напряжения уставки и регулировки напряжения;
- 6 кнопка начала/отмены контроля;
- 7 гнездо для подключения блока питания;
- 8 разъем для связи с компьютером;
- 9 индикатор;
- 10 аккумуляторный отсек.

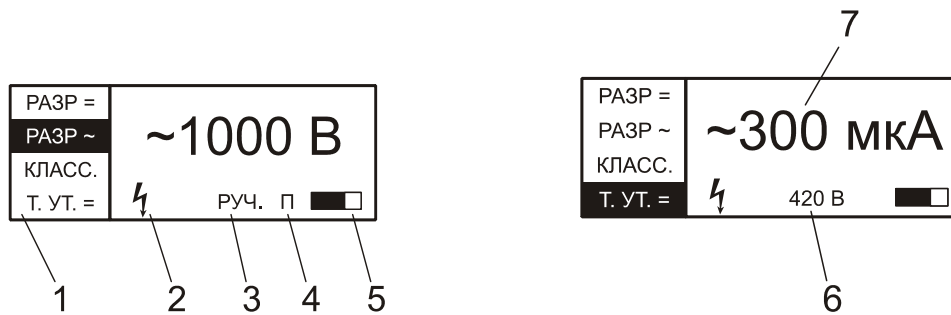


Рисунок 2 – Внешний вид индикатора

- 1 меню выбора режима измерений;
- 2 предупреждение о появлении на гнездах ВЫХОД опасного напряжения;
- 3 индикация текущего режима измерений - ручной или автоматический;
- 4 индикация режима «Память»;
- 5 индикация уровня заряда батареи;
- 6 уставка испытательного напряжения в режиме проверки тока утечки;
- 7 индикация результата измерений;

1.4.2 Описание принципа действия прибора

Принцип действия прибора основан на измерении возрастающего напряжения постоянного или синусоидального переменного тока частотой 50 Гц, подаваемого на испытуемый разрядник, и его фиксации при достижении заданной силы тока через разрядник.

При измерении тока утечки выравнителей прибор формирует напряжение уставки, соответствующее проверяемому выравнителю, и измеряет ток через него.

При измерении классификационного напряжения выравнителей прибор измеряет напряжение постоянного тока на выравнителе, вызывающее силу тока утечки 1 мА.

Для вычисления коэффициента нелинейности выравнителей прибор формирует напряжения постоянного тока, вызывающие через выравнитель токи силой 1 и 10 мА, и по значениям этих напряжений вычисляет коэффициент нелинейности.

Для контроля напряжения и тока используется внутренний аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера. Сигналы на вход АЦП поступают через высоковольтный делитель и усилитель. Микроконтроллер производит дальнейшую обработку и высвечивает результат на жидкокристаллическом дисплее.

Для защиты от перенапряжения и фиксации пробоя разрядников используются компараторы. Сигналы с их выходов обрабатываются микроконтроллером.

Напряжение пробоя разрядника измеряется при фиксировании протекания тока через него более 1 мА. При этом измерение прекращается, а результат выводится на индикатор.

Классификационное напряжение выравнителей измеряется при постоянном токе уставки на выходе прибора, равном 1 мА.

Ток утечки выравнителей измеряется при фиксированных значениях напряжения на выходе прибора.

Коэффициент нелинейности выравнителя вычисляется по формуле

$K_{нел} = \log(10 \text{ мА}/1 \text{ мА}) / \log(U_2/U_1)$, где

U_2 - напряжение, зафиксированное прибором, при токе уставки 10 мА;

U_1 - напряжение, зафиксированное прибором, при токе уставки 1 мА.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка прибора по ГОСТ 22261.

1.5.2 Пломбирование осуществляется на лицевой стороне прибора, под защитной крышкой.

1.6 Упаковка

Прибор в комплекте упаковывается в индивидуальную упаковку. Упакованные приборы при транспортировании укладываются в транспортную тару.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка прибора к использованию



ВНИМАНИЕ! В случае, если прибор находился при температуре, отличной от рабочей, предварительно выдержите его при рабочей температуре не менее трех часов.

Прибор необходимо установить в горизонтальном положении на твердой, непроводящей ток поверхности.

Открыть крышку прибора.

Проверить прибор, разъемы, гнезда, органы управления и индикации на отсутствие механических повреждений и загрязнений.

2.2 Указание мер безопасности

Работы с прибором должны проводиться с соблюдением требований по электробезопасности - ССБТ квалифицированным персоналом, изучившим настоящее РЭ и имеющим соответствующую группу допуска.



ОСТОРОЖНО! При нажатии на кнопку «старт/стоп» на гнездах ВЫХОД формируется высокое напряжение. Снижение этого напряжения до безопасного происходит за время не более не более 10 секунд после окончания измерения.

При эксплуатации прибора необходимо перед работой проверить состояние гнезд ВЫХОД, поверхности вокруг них и очистить при необходимости.

Несоблюдение этого указания может внести значительную погрешность в измерения, вызванную поверхностными токами утечки.

Необходимо проводить проверку электрической прочности и сопротивления изоляции прибора после ремонта прибора.

Изоляция прибора должна выдерживать в течение 1 минуты действие напряжением переменного тока между закороченными гнездами ВЫХОД и корпусом 5 кВ. Электрическое сопротивление изоляции между закороченными гнездами ВЫХОД и корпусом в нормальных условиях должно быть не менее 20 МОм при испытательном напряжении 2500 В.

Не допускается использовать прибор в случае механического повреждения и загрязнения изоляции гнезд ВЫХОД.

Не допускается работать с неисправным, поврежденным и не поверенным прибором и нарушать порядок работы с ним.

2.3 Использование прибора

2.3.1 Включение прибора

2.3.1.1 Включите прибор, нажав кнопку .

После включения прибор автоматически переходит в меню выбора режима проверки разрядников (выравнивателей).

2.3.1.2 Включите прибор кнопкой, предварительно нажав и удерживая кнопку «↓».

После включения прибор переходит в режим регулировки контрастности изображения на индикаторе. Требуемый уровень контрастности изображения

устанавливается кнопками «↑» и «↓». Выбор подтверждается нажатием кнопки «старт/стоп».

2.3.2 Прибор может работать в следующих режимах:

-измерение напряжения пробоя разрядников на постоянном или переменном токе частотой 50 Гц;


-измерение тока утечки выравнивателей на постоянном или переменном токе частотой 50 Гц;


-измерение классификационного напряжения выравнивателей;

-вычисление коэффициента нелинейности выравнивателей.

2.3.2.1 В любом из режимов перед началом испытания проверьте разрядник (выравниватель), гнезда прибора ВЫХОД на отсутствие механических повреждений и загрязнений.

2.3.2.2 Установите разрядник (выравниватель) в гнезда ВЫХОД до упора. При установке держите разрядник (выравниватель) за изолирующий корпус и не прикасайтесь к токопроводящим элементам. Убедитесь, что разрядник (выравниватель) полностью вставлен в гнездо .

2.3.2.3 Во время проверки разрядников (выравнивателей) и процесса уменьшения напряжения на гнездах ВЫХОД до безопасного уровня (30 В) категорически запрещается притрагиваться к проверяемому разряднику (выравнивателю) и гнездам ВЫХОД. Во время процесса проверки на индикаторе отображается значок «».

2.3.2.4 После завершения процесса проверки разрядника (выравнивателя) и установления на гнездах ВЫХОД безопасного напряжения, (отсутствие значка «») необходимо изъять разрядник (выравниватель) из гнезд ВЫХОД.

При изъятии держите разрядник (выравниватель) за изолирующий корпус и не прикасайтесь к токопроводящим элементам.

Нажатие кнопки «старт/стоп» во время проверки останавливает проверку.

2.3.2.5 Если ток через разрядник (выравниватель) превышает 1 мА при напряжении на гнездах ВЫХОД менее 100 В (например, при коротком замыкании в разряднике или выравнивателе или сильном загрязнении гнезд ВЫХОД, разрядников (выравнивателей)), проверка на пробой на постоянном (переменном) токе или классификационного напряжения останавливается, а на индикаторе появится надпись «Менее 100 В».

Если ток через выравнитель превышает 40 мА при напряжении уставки 10 В, или 12 мА при напряжении уставки 20 В, или 400 мкА для всех остальных напряжений уставки, проверка останавливается, а на индикаторе появится надпись «Ток превышен».

Если пробой разрядника не произошел при достижении напряжения на нем 1200 В, проверка останавливается, а на индикаторе появится надпись «Нет пробоя».

2.3.3 При работе прибора при температурах ниже минус 10 °С может наблюдаться снижение скорости изменения показаний индикатора.

2.3.4 Режим проверки напряжения пробоя разрядников на постоянном токе

Защитные свойства разрядников на постоянном токе характеризуются следующими напряжениями пробоя:

(500 – 800) В статическое для РКН 600;

(850 – 1250) В статическое для РКН 900.

Для переключения в данный режим проверки разрядника на пробой выберите пункт меню Разр =, нажимая кнопку «режим». Выбранный пункт меню позиционируется на темном фоне.

РАЗР =	
РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	РУЧ.

Выберите режим измерения.

Для проверки разрядников на пробой, существует два режима измерения: автоматический и ручной, выбор которых производится с помощью кнопок «↑» и «↓», а на индикаторе отображается текущий режим «Руч» или «Авт».

РАЗР =	
РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	АВТ.

В автоматическом режиме измерения напряжение на гнездах ВЫХОД будет увеличиваться от 100 В до напряжения пробоя (1200 В - максимум) плавно со скоростью, необходимой для измерения напряжения пробоя с заданной погрешностью.

В ручном режиме при запуске проверки напряжение на гнездах ВЫХОД будет увеличиваться при нажатии кнопки «↑» и уменьшаться при нажатии кнопки «↓».

Убедитесь, что выбран правильный режим измерения.

Для запуска проверки разрядника на пробой нажмите кнопку «старт/стоп». Значение напряжения в ручном режиме будет отображаться на индикаторе.

Когда произойдет пробой разрядника, на индикаторе отобразится значение напряжения пробоя.

После проверки разрядника на пробой или нажатия кнопки «старт/стоп» во время проверки напряжение на гнездах ВЫХОД уменьшается до безопасного уровня в течение не более 10 секунд.

2.3.5 Режим проверки разрядников на переменном напряжении

Защитные свойства разрядников на переменном напряжении характеризуются следующими напряжениями пробоя:

(600 – 1150) В на переменном токе частотой 50 Гц для РКВН 250;

(700 – 900) В на переменном токе частотой 50 Гц для РВНШ 250 .

Для переключения в данный режим проверки разрядника на пробой выберите пункт меню Разр ~, нажимая кнопку «режим» Выбранный пункт меню позиционируется на темном фоне.

РАЗР =	
РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	АВТ.

Выберите ручной или автоматический режим измерения.

Для запуска проверки разрядника на пробой, нажмите кнопку «старт/стоп». Значение текущего напряжения в ручном режиме будет отображаться на индикаторе.

Когда произойдет пробой разрядника, на индикаторе отобразится значение напряжения пробоя.

После проверки разрядника на пробой или нажатия кнопки «старт/стоп» во время проверки напряжение на гнездах ВЫХОД уменьшается до безопасного уровня в течение не более 10 секунд.

2.3.6 Режим проверки тока утечки выравнивателей

Для выравнивателей ток утечки не должен превышать:

300 мкА при напряжении уставки переменного тока:

28 В для ВОЦН 24;

40 В для ВОЦН 36;

150 В для ВОЦН 110;

250 В для ВОЦН 220;

420 В для ВОЦН 380;

100 мкА при напряжении уставки постоянного тока:

250 В для ВОЦН 110;

350 В для ВОЦН 220;

600 В для ВОЦН 380;.

Для снятых с производства, но находящихся в эксплуатации выравнивателей ток утечки при напряжении уставки переменного тока:

- 10 В для ВК 10 не должен превышать 35 мА;
- 20 В для ВК 20 не должен превышать 9 мА;
- 110 В для ВОЦШ 110 не должен превышать 300 мкА;
- 220 В для ВОЦШ 220 не должен превышать 200 мкА;
- 380 В для ВОЦШ 380 не должен превышать 150 мкА.

Для переключения в данный режим проверки выравнивателей выберите пункт меню Т.УТ. = или Т.УТ. ~ для проверки соответственно на постоянном или переменном токе, нажимая кнопку «режим». Выбранный пункт меню позиционируется на темном фоне.

РАЗР =	
РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	250 В

Вставьте выравниватель в гнезда ВЫХОД.

Кнопками «↓» и «↑» установите напряжение уставки (значение отображается в поле текущего режима измерения) в вольтах, соответствующее указанному в документации на выравниватель данного типа для проверки тока утечки.

РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	
Т. УТ. ~	420 В

Для начала проверки выравнивателя, нажмите кнопку «старт/стоп». Напряжение на гнездах начнет увеличиваться до установленного значения.

По истечении не более 20 секунд проверка останавливается, а на индикаторе отображается значение тока.

2.3.7 Режим проверки классификационного напряжения выравнивателей.

Классификационные напряжения выравнивателей в зависимости от типа применяемого варистора должны быть:

- 330, 360, 390, 430 или 470 В для ВОЦШ 110;
- 510, 560 или 620 В для ВОЦШ 220;
- 680, 750, 820, 910 или 1000 В для ВОЦШ 380 с допустимым отклонением 10 %.

Для переключения в данный режим проверки выравнивателей выберите пункт меню Класс, нажимая кнопку «режим». Выбранный пункт меню позиционируется на темном фоне.

РАЗР =	
РАЗР ~	
КЛАСС.	
Т. УТ. =	

Вставьте выравниватель в гнезда ВЫХОД.

Для запуска проверки выравнивателя, нажмите кнопку «старт/стоп». Напряжение на гнездах начнет увеличиваться до установления тока через выравниватель 1 мА.

Если в выравнителе есть короткое замыкание, на индикаторе появится надпись «Менее 100 В!»


Не более чем через 5 секунд на индикаторе отобразится значение классификационного напряжения выравнителя.

После проверки выравнителя или нажатия кнопки «старт/стоп» во время проверки напряжение на гнездах ВЫХОД уменьшается до безопасного уровня в течение

не более 10 секунд и значок «⚡» исчезает.

2.3.8 Режим проверки коэффициента нелинейности выравнителей.

Для переключения в данный режим проверки выравнителей выберите пункт меню К. нел., нажимая кнопку «режим». Выбранный пункт меню позиционируется на темном фоне.

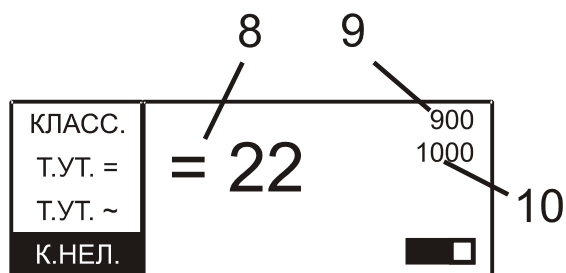

Для запуска проверки выравнителя нажмите кнопку «старт/стоп». Напряжение на гнездах начнет увеличиваться до установления тока через выравнитель 10 мА.

Не более чем через 15 секунд на индикаторе отобразится коэффициент нелинейности проверяемого выравнителя в позиции 8. В позициях 9 и 10 отображаются значения напряжения на выравнителе соответственно при токе 1 и 10 мА. Коэффициент нелинейности вычисляется прибором по формуле:

$$K = \lg(10 \text{ мА} / 1 \text{ мА}) / \lg(U_{10} / U_1) = 1 / \lg(U_{10} / U_1), \text{ где:}$$

- U_{10} - напряжение на выравнителе, зафиксированное при токе уставки 10 мА;
- U_1 - напряжение на выравнителе, зафиксированное при токе уставки 1 мА.

2.3.9 Режим «ПАМЯТЬ»

Режим «ПАМЯТЬ» выбирается одновременным нажатием кнопок «↑» и «↓». При этом на индикаторе появляются надписи «ПАМЯТЬ», «ПРОСМОТР», «ВКЛЮЧИТЬ (или ВЫКЛЮЧИТЬ)», «ОЧИСТКА», «RS-232», ВЫХОД, расположенные соответственно сверху вниз. Навигация по строкам меню, подменю производится кнопками «↑», «↓», выбранный пункт позиционируется на темном фоне. Выбор подтверждается нажатием кнопки «старт/стоп».

При выборе режима «ПРОСМОТР» записанной информации на индикаторе отображается номер ячейки, значение, режим проверки, в котором была выполнена запись.

При выборе режима «ВКЛЮЧИТЬ» на индикаторе отображается номер предлагаемой для записи ячейки. Другую ячейку для записи можно выбрать кнопками «↑», «↓». Подтверждение записи («ДА» на темном фоне) или не подтверждение записи («НЕТ» на темном фоне) выбирается кнопками «↑», «↓». После записи на индикаторе появляется надпись «ГОТОВО».

При выборе режима «ОЧИСТКА» производится полная очистка памяти.

Для отключения режима записи в память прибора необходимо выбрать строку «ВКЛЮЧИТЬ», кнопками «↑», «↓» изменить индикацию на «ВЫКЛЮЧИТЬ», подтвердить выбор нажатием кнопки «старт/стоп».

Выход из режима «ПАМЯТЬ» производится выбором строки ВЫХОД и нажатием кнопки «старт/стоп».

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень неисправностей

Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Если прибор не включается или самопроизвольно выключается (кроме случая самовыключения при бездействии в течение от 5 до 6 минут)	Разрядилась аккумуляторная батарея	Зарядить аккумуляторную батарею
	Неисправна аккумуляторная батарея	Заменить аккумуляторную батарею
На индикатор выводится сообщение «Требуется зарядка аккумулятора»	Разрядилась аккумуляторная батарея	Зарядить аккумуляторную батарею
	Неисправна аккумуляторная батарея	Заменить аккумуляторную батарею
Вычисленная погрешность превышает предельную основную погрешность.	Прибор неисправен	Необходим ремонт
	Прибор требует калибровки	Необходимо произвести калибровку
Пропала индикация и/или прибор не реагирует на кнопки	Сбой в работе микропроцессора	Выключить прибор на 5 секунд и включить вновь

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

3.1 Общие указания.

Техническое обслуживание необходимо проводить с целью обеспечения бесперебойной работы прибора, поддержания эксплуатационной надежности прибора в течение всего срока службы.

3.2 Техническое обслуживание сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения, зарядки аккумуляторной батареи, периодической чистке гнезд Выход и устранению неисправностей прибора.

3.3 При замене элементов, влияющих на метрологические характеристики прибора, необходимо провести поверку прибора.

3.4 При ремонте прибора работы должны проводиться с соблюдением требований по электробезопасности - ССБТ квалифицированным персоналом, изучившим настоящее РЭ и имеющим соответствующую группу допуска.

При ремонте необходимо:

- применять заземленное оборудование;
- производить осмотр и замену элементов при выключенном питании.


3.5 Техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

3.5.1 Зарядка аккумулятора

Степень заряженности аккумулятора отображается на индикаторе условным символом в виде «батарейки» по величине её зачернённости.

Для зарядки аккумулятора необходимо подключить выходной штекер блока питания из комплекта поставки прибора к гнезду подключения блока питания. Блок питания включить в сеть «220 В». Процесс зарядки отображается на индикаторе в виде надписи «Зарядка АКБ» идвигающейся слева направо чёрной полосы внутри индикатора напряжения - «батарейки».

На зарядку разряженного аккумулятора необходимо не менее 12 часов. Рекомендуется для наиболее полного набора ёмкости аккумулятора проводить его зарядку до 20 часов. Узел защиты позволяет заряжать аккумулятор, не дожидаясь его полной разрядки.

 **ВНИМАНИЕ! ЗАРЯДКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОТ ПЛЮС 10 ДО ПЛЮС 30 °С. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДАННЫМ ПРАВИЛОМ ОКАЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА.**

3.5.2 Замена аккумулятора

В приборе используется герметичная необслуживаемая аккумуляторная батарея CSB GP 1222 (12 В; 2,2 А / час) фирмы CSB.

Для замены аккумулятора необходимо отвернуть восемь винтов крепления крышки аккумуляторного отсека, снять крышку, отсоединить провода от клемм аккумулятора, вынуть аккумулятор. Установку аккумулятора вести в обратном порядке.



ВНИМАНИЕ! При подключении аккумулятора необходимо красный провод подключать к плюсовому выводу аккумулятора.

3.6 Чистка гнезд ВЫХОД

Для чистки гнезд ВЫХОД необходимо отвернуть два винта крепления крышки гнезд, снять крышку, очистить контакты гнезд, не допуская их деформации. Установку крышки вести в обратном порядке.

4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Допускается хранение в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 35 °С, вдали от отопительных приборов.

4.2 В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей и агрессивных газов, вызывающих коррозию.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование прибора без ограничения дальности в штатной упаковке всеми видами транспорта, кроме негерметичных неотопливаемых отсеков самолета.

5.2 Климатические условия транспортирования в пределах температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С при относительной влажности воздуха не более 95 % при температуре плюс 30 °С. Воздействие атмосферных осадков не допускается.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно действующим нормам и правилам. В состав прибора не входят экологически опасные элементы.

7 Поверка

7.1 Общие указания

Поверка прибора должна проводиться при его применении в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора (ГМКИН). При использовании прибора вне сфер ГМКИН допускается проведение калибровки.

Поверка прибора проводится при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации не реже одного раза в год.

Периодическую поверку прибора, используемого для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов (режимов) измерений допускается на основании решения главного метролога или руководителя юридического лица производить только по тем требованиям методики поверки, которые определяют пригодность средств измерений для применяемого числа величин и применяемых диапазонов (режимов) измерений.

7.2 Операции поверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта поверки
Внешний осмотр	7.6.1
Опробование	7.6.2
Определение относительной погрешности при измерении напряжения пробоя на постоянном токе	7.6.3.2
Определение относительной погрешности при измерении напряжения пробоя на переменном токе	7.6.3.5
Определение относительной погрешности формирования напряжения уставки постоянного тока	7.6.3.8
Определение относительной погрешности формирования напряжения уставки переменного тока	7.6.3.12
Определение относительной погрешности при измерении постоянного и переменного тока утечки	7.6.3.17 7.6.3.20
Определение относительной погрешности формирования постоянного тока уставки	7.6.3.23

7.3 Средства поверки

Образцовые и вспомогательные средства должны быть исправны и проверены в органах государственной или ведомственной метрологической службы.

Перечень средств измерения и оборудования приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование и тип средства измерения, оборудования	Технические характеристики средства измерения	
	пределы измерения	погрешность
Магазин сопротивлений Р40102	До 100 МОм	КТ 0,02
Магазин сопротивлений Р33	До 99999 Ом	КТ 0,5
Вольтамперметр Ц4311	До 6 А, 30 В	КТ 0,5
Вольтметр С-50	До 150 В	КТ 1
Вольтметр С-508	До 600 В	КТ 0,5
Вольтметр С-510	До 1500 В	КТ 0,5
Резисторы С2-29	100 кОм	1%

Примечания 1 Разрешается применять другие приборы, обеспечивающие определение (контроль) технических характеристик с требуемой точностью.

2 Суммарная мощность резисторов должна быть не менее 10 Вт.

7.3 Условия поверки

Поверка должна проводиться при соблюдении следующих условий:

- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % при плюс 20 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

7.4 Подготовка к поверке

7.4.1 Подготовка прибора к работе производят в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

7.4.2 Средства измерений и оборудование, необходимые для проведения поверки, приводят в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационно-технической документацией.

7.4.3 Подготовка измерительной схемы производят согласно указаниям для конкретных проверок, приведенным в пунктах 7.6.3.3 – 7.6.3.26.

7.5 Порядок проведения поверки

Работы с прибором должны проводиться с соблюдением требований по электробезопасности - ССБТ квалифицированным персоналом, изучившим настоящее РЭ и имеющим соответствующую группу допуска.

7.6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра прибора должно быть установлено:

- соответствие комплектности;

- отчетливая видимость всех надписей (маркировки);
- отсутствие следующих неисправностей и дефектов:
 - неудовлетворительное крепление деталей, электрических соединителей, гнезд Выход, непрочное крепление стекла;
 - трещин, царапин, загрязнений, мешающих считыванию показаний, грубых механических повреждений наружных частей прибора.

7.6.2 Опробование

7.6.2.1 Целью опробования является проверка функционирования прибора, при этом опробованию подвергаются приборы, удовлетворяющие требованиям внешнего осмотра.

7.6.2.2 Опробование прибора производится путем контроля работоспособности:

- в автоматическом режиме проверки разрядников на пробой на постоянном токе;
- в автоматическом режиме проверки разрядников на пробой на переменном токе;

Для этого выбрать соответствующий режим и нажать кнопку «старт/стоп». По окончании режима проверки на индикаторе должна высветиться надпись «Нет пробоя!».

7.6.2.3 Результат считается положительным, если не обнаружено нарушений работоспособности прибора, после этого прибор допускается к поверке.

7.6.3 Поверка основных технических характеристик.

Определение основной относительной погрешности производится методом сравнения значения измеряемой величины с её расчетным значением в проверяемой точке, и выполняется в точках, указанных в п.п. 7.6.3.2 - 7.6.3.26.

7.6.3.1 Основная относительная погрешность определяется по следующему алгоритму:

а) Определить абсолютную погрешность Δ по формуле: $\Delta = X_p - X_m$, где

- X_p – значение напряжения или тока, зафиксированное прибором;
- X_m – значение напряжения или тока, зафиксированное на вольтметре, вольтамперметре в проверяемой точке или вычисленное значение тока, равное напряжению, зафиксированному на вольтметре в проверяемой точке, деленному на величину суммарного сопротивления, выставленного на магазинах сопротивлений;

б) Определить основную относительную погрешность по формуле:

$\delta = \Delta \cdot 100 \% / X_p$, где:

- δ – основная относительная погрешность, %;
- Δ - абсолютная погрешность;
- X_p – значение напряжения или тока, зафиксированное прибором.

Все действия с прибором должны проводиться в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Результаты должны заноситься в протокол, форма которого определяется организацией, проводящей поверку.

7.6.3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении напряжения пробоя на постоянном токе.

7.6.3.3 Подключить вольтметр с соответствующим диапазоном измерений к гнездам Выход прибора. Включить прибор в режим измерения напряжения пробоя разрядников на постоянном токе (ручное изменение напряжения формируемого сигнала). Плавно изменяя напряжение формируемого сигнала во всем диапазоне от 100 до 999 В, зафиксировать показания на вольтметре и приборе в точках 110 ± 10 , 300 ± 10 , 600 ± 10 , 900 ± 10 В.

7.6.3.4 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p напряжение зафиксированное прибором; X_m – напряжение, зафиксированное на вольтметре.

7.6.3.5 Определение основной относительной погрешности при измерении напряжения пробоя на переменном токе.

7.6.3.6 Переключить прибор в режим измерения напряжения пробоя разрядников на переменном токе (ручное изменение напряжения формируемого сигнала). Плавно изменяя напряжение формируемого сигнала во всем диапазоне от 100 до 999 В, зафиксировать показания на вольтметре и приборе в точках 110 ± 10 , 300 ± 10 , 600 ± 10 , 900 ± 10 В.

7.6.3.7 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p напряжение, зафиксированное прибором, X_m – напряжение, зафиксированное на вольтметре.

7.6.3.8 Определение основной относительной погрешности формирования напряжения уставки постоянного тока

7.6.3.9 Подключить к гнездам Выход вольтметр и магазин сопротивлений. Выбрать режим проверки тока утечки на постоянном токе. Провести измерения для

каждого значения напряжения уставки, при этом на шкалах магазина сопротивлений устанавливать значения сопротивления согласно таблице 3.

Таблица 3 - Значения сопротивления

Напряжение уставки, Ууст. В	250	350	600
Значение сопротивления, кОм	2500	3500	6000

7.6.3.10 Зафиксировать показания вольтметра, прибора.

7.6.3.11 Рассчитать погрешность формирования напряжения уставки постоянного тока согласно п. 7.6.3.1, где X_p напряжение уставки; X_m – напряжение, зафиксированное на вольтметре.

7.6.3.12 Определение основной относительной погрешности формирования напряжения уставки переменного тока

7.6.3.13 Подключить к гнездам Выход вольтметр и последовательно соединенные магазины сопротивлений. Выбрать режим проверки тока утечки на переменном токе. Провести измерения для каждого значения напряжения уставки, при этом на шкалах магазинов сопротивлений устанавливать суммарные значения сопротивления согласно таблице 4.

Таблица 4 - Суммарные значения сопротивления

Напряжение уставки, Ууст. В	10	40	150	250	420
Значение сопротивления, кОм	0,285	133	500	833	1400

7.6.3.14 Зафиксировать показания вольтметра и прибора.

7.6.3.15 Рассчитать погрешность формирования напряжения уставки постоянного тока согласно п. 7.6.3.1, где X_p напряжение уставки; X_m – напряжение, зафиксированное на вольтметре.

7.6.3.16 Определение основной относительной погрешности при измерении токов утечки.

7.6.3.17 Подключить к гнездам Выход последовательно соединенные магазин сопротивлений, вольтамперметр. Выбрать режим проверки тока утечки на постоянном токе. Провести измерения для каждого значения напряжения уставки, при этом на шкалах магазина сопротивлений устанавливать значения сопротивления согласно таблице 3.

7.6.3.18 Зафиксировать показания вольтамперметра, прибора.

7.6.3.19 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p токи утечки, зафиксированные прибором; X_m – токи, зафиксированные на вольтамперметре.

7.6.3.20 Подключить к гнездам Выход вольтметр и последовательно соединенные магазины сопротивлений. Выбрать режим проверки тока утечки на переменном токе. Провести измерения для каждого значения напряжения уставки, при этом на шкалах магазинов сопротивлений устанавливать суммарные значения сопротивления согласно таблице 5.

Таблица 5 - Суммарные значения сопротивления

Напряжение уставки, Ууст., В	10	40	150	420
Значение сопротивления, кОм	0,285	400	1500	1400

7.6.3.21 Зафиксировать показания вольтметра и прибора.

7.6.3.22 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p токи утечки, зафиксированные прибором; X_m – вычисленный ток по п. 7.6.3.1

7.6.3.23 Определение основной относительной погрешности формирования постоянного тока уставки

7.6.3.24 Подключить к гнездам Выход последовательно соединенные магазин сопротивлений, вольтамперметр. Выбрать режим измерения классификационного напряжения выравнителей. Провести измерения, последовательно устанавливая на шкалах магазина сопротивлений значения сопротивления 100, 300, 600, 900 кОм. Зафиксировать показания на вольтамперметре.

7.6.3.25 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p ток уставки, 1мА; X_m – токи, зафиксированные на вольтамперметре.

7.6.3.26 Подключить к гнездам Выход последовательно соединенные набор резисторов и вольтамперметр. Набор резисторов должен быть выполнен из последовательного соединения резисторов типа С2-29 точностью 1 %, общей мощностью рассеивания не менее 10 Вт. Набор резисторов должен обеспечивать значение сопротивления 100 кОм. Выбрать режим проверки коэффициента нелинейности. Зафиксировать показание на вольтамперметре в конце проверки.

7.6.3.27 Рассчитать основную относительную погрешность согласно п. 7.6.3.1, где X_p – ток уставки, 10 мА; X_m - ток, зафиксированный на вольтамперметре.

7.7 Оформление результатов поверки

7.7.1 Прибор, прошедший поверку с положительным результатом, признается годным и допускается к применению. На него выдается свидетельство о поверке по форме, установленной в ПР 50.2.006-94.

7.7.2 Прибор, не удовлетворяющий требованиям пунктов раздела 7 данной методики, признается негодным и к применению не допускается. Отрицательные результаты поверки оформляются выдачей извещения о непригодности к применению.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор ПРВ-01 № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

подпись

Ф.И.О.

число, месяц, год

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Прибор ПРВ-01 № _____

по результатам первичной поверки признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки _____

число, месяц, год

М.К.

Поверитель _____

подпись представителя метрологической службы

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор ПРВ-01 № _____

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

М.П.

должность

подпись

Ф.И.О.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения прибора 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (продажи).

Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на аккумулятор.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения прибора в эксплуатацию.

Реквизиты предприятия - изготовителя:

426033 г. Ижевск, а/я 4579, ул. Пушкинская, 268, ЗАО «НПФ «Радио – Сервис».

Тел. (3412) 439 - 144. Факс. (3412) 439 - 263.

E-mail: office@radio-service.ru

Интернет: www.radio-service.ru

Приложение А

(обязательное)

Таблица А - Перечень документов, на которые даны ссылки в РЭ

Обозначение	Наименование
1	2
1 ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
2 ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
3 ГОСТ 22261-94	Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
4 ГОСТ Р 51350-99	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.
5 ГОСТ Р 51522-99	Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний
ПР 50.2.006 - 94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерения

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Да- та
	Изменен-ных	Заменен-ных	новых	аннулиро- ванных					